


# MTR11F

## ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLoty S KOVOVÝM PLÁŠTĚM A MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Snímače teploty řady MTR11F jsou konstrukčně jednoduché, tvarovatelné a zároveň relativně robustní snímače. Malý rozměr hlavice umožňuje použití v místech s omezeným instalačním prostorem.

Měřicím elementem je rezistor, jehož odpor je závislý na teplotě podle charakteristiky uvedené v ČSN EN 60751.

Snímač je tvořen odporovým tělískem (RTD) zapouzdřeným v kovovém plášti a minerální izolaci. Plášť je ohebný a snímač lze jednoduše přizpůsobit místu měření.

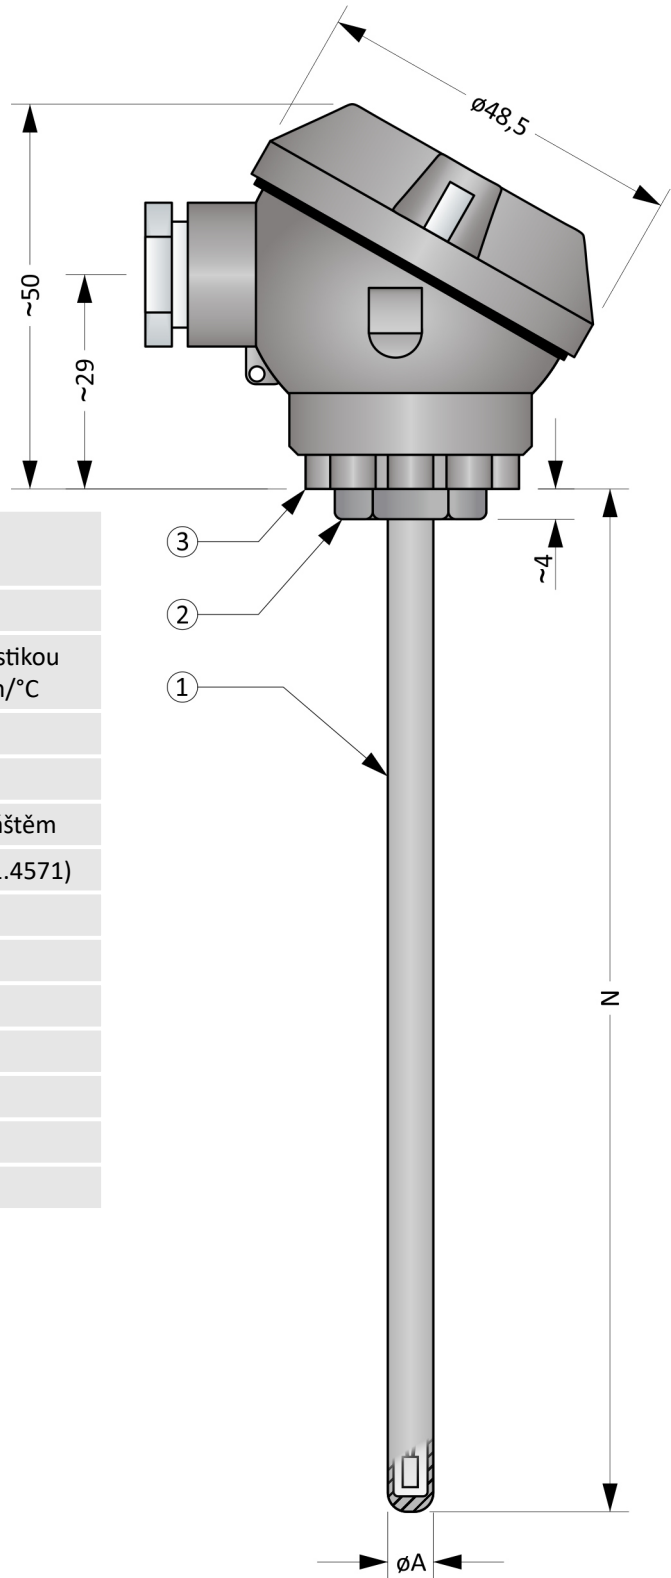

### Obecné informace (Tabulka 11F.1)

	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529	IP54 (hlavice) IP68 (měřicí část v délce N)
	<b>Plášťový snímač</b>	
	Typ RTD	Tenkovrstvý rezistor s charakteristikou dle ČSN EN 60751, $\alpha = 3850 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$
①	Měřicí proud RTD	1 mA
	Citlivá délka	10 mm od konce vložky
	Provedení	S minerální izolací a kovovým pláštěm
	Materiál pláště	Nerezová ocel (1.4541, 1.4404, 1.4571)
	Min. Poloměr ohybu	$10 \times \varnothing A$
	<b>Průchodka</b>	
②	Materiál	Nerezová ocel
	<b>Hlavice</b>	
③	Typ	F
	Materiál	Slitina hliníku
	Kabelová vývodka	M16 x 1,5

Obrázek 11F.1: MTR11F

## Volitelné parametry včetně tvorby objednáčích kódu (Tabulka 11F.2)

Poz.	Kód	MTR011F - ① ② ③ - ④
<b>Typ RTD</b>		
①	0	1 x Pt100, čtyřvodičové zapojení (4W)
	1	1 x Pt500, čtyřvodičové zapojení (4W)
	2	1 x Pt1000, čtyřvodičové zapojení (4W)
	3	2 x Pt100, dvouvodičové zapojení (2x2W) Nelze pro $\varnothing A = 3 \text{ mm}$ .
	4	2 x Pt500, dvouvodičové zapojení (2x2W) Nelze pro $\varnothing A = 3 \text{ mm}$ .
	5	2 x Pt1000, dvouvodičové zapojení (2x2W) Nelze pro $\varnothing A = 3 \text{ mm}$ .
<b>Pracovní rozsah a třída přesnosti dle ČSN EN 60751</b>		
②	0	Pracovní rozsah -200 ... +400 °C, třída přesnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C
	1	Pracovní rozsah -200 ... +400 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C Nelze pro 2x2W.
	2	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti B v rozsahu -50 ... +500 °C Nelze pro $\varnothing A = 5 \text{ mm}$ .
	3	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C Nelze pro 2x2W a pro $\varnothing A = 5 \text{ mm}$ .
	4	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti B v rozsahu -200 ... +600 °C Nelze pro $\varnothing A = 5 \text{ mm}$ , Pt500 a Pt1000.
	5	Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -200 ... +600 °C Nelze pro 2x2W, $\varnothing A = 5 \text{ mm}$ , Pt500 a Pt1000.
<b>Vnější průměr pláště</b>		
③	0	A = 6,0 mm
	1	A = 5,0 mm
	2	A = 4,5 mm
	3	A = 3,0 mm
<b>Délka snímače N [mm]</b>		
④	xxx	volitelný rozsah od 70 do 4500 mm (minimální krok je 1 mm)
	xxx	volitelný rozsah od 4501 do 10000 mm (minimální krok je 100 mm)

Příklad objednáčích kódu : MTR011F-030-500

... 1 x Pt100, čtyřvodičové zapojení

... Pracovní rozsah -200 ... +600 °C, třída přesnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C

... A = 6,0 mm

... Délka snímače N = 500 mm

Orientační hmotnost výrobku: MTR011F-030-500 ... 0,2 kg

## Tolerance délek (Tabulka 11F.3)

Délka	Tolerance délky N
$\leq 1500 \text{ mm}$	$\pm 2 \text{ mm}$
$1500 \text{ mm} < \text{délka} \leq 2500 \text{ mm}$	$\pm 3 \text{ mm}$
$2500 \text{ mm} < \text{délka} \leq 5000 \text{ mm}$	$\pm 10 \text{ mm}$
$> 5000 \text{ mm}$	$\pm 20 \text{ mm}$


## Tolerance průměrů (Tabulka 11F.4)

## Tolerance průměru A

 $\pm 0,1 \text{ mm}$

**Doporučená minimální délka N (Graf 11F.1)**

Minimální doporučená délka je stanovena s ohledem na přenos tepla z měřicího konce k hlavici. Při nedodržení délky hrozí její přehřívání.

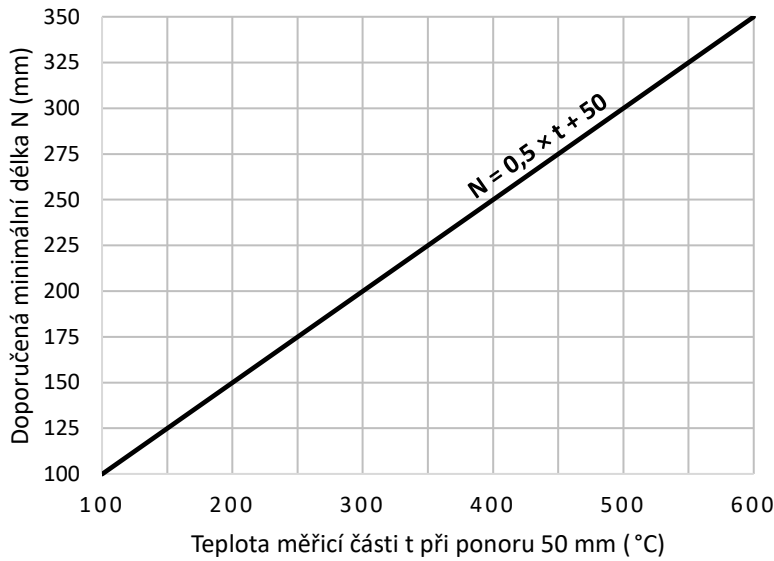

**Doporučené maximální teploty dílčích částí snímače (Tabulka 11F.5)**

Dílčí část	Trvalý provoz	Krátkodobý provoz
Hlavice	< 100 °C	---
Měřicí konec	Viz rozsah teplot dle tabulky 11F.2	---


Poznámka: Pracovní teploty jsou vztaženy pro měření teploty v chemicky inertním prostředí. Hodnoty jsou stanoveny empiricky.

**Montážní a provozní předpis**

Pro mechanické upevnění slouží plášť snímače. Pro zajištění krytí hlavice IP54 je nutné snímač fixovat ve svislé poloze s hlavici v horní pozici.


Snímač je možné ohýbat a tím ho přizpůsobit měřicímu místu. Ohyb musí být proveden mimo chráněnou část, tj. ve vzdálenosti minimálně 30 mm od konce viz Obrázek 11F.2.

Elektrické zapojení snímače je uvedeno na Obrázcích 11F.3 a 11F.4. Výstupním signálem je elektrický odpor. Závislost teploty na odporu je dána normou ČSN EN 60751.

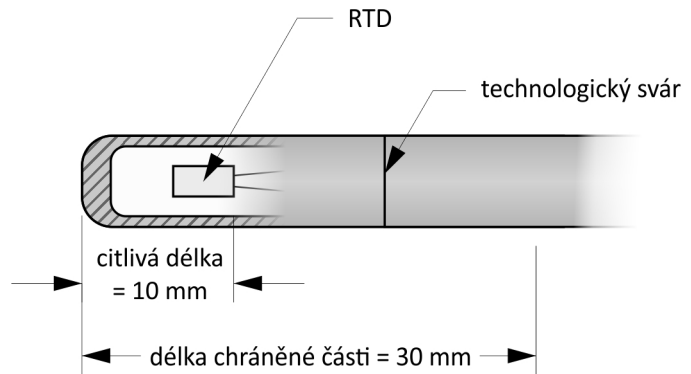


Obrázek 11F.2: detail měřicího konce snímače

MTR11F

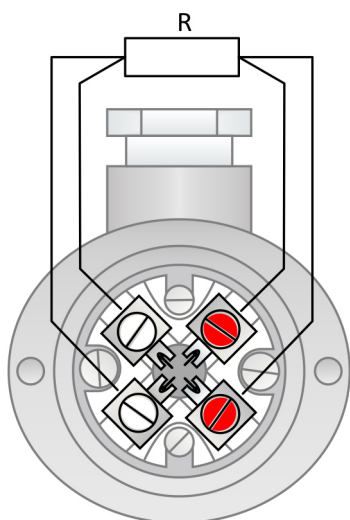

Obrázek 11F.3: RTD v čtyřvodičovém zapojení

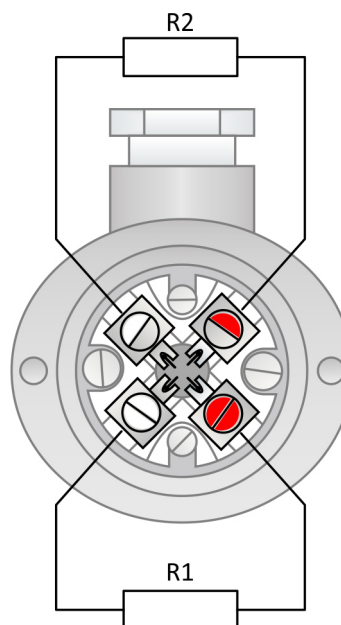

Obrázek 11F.4: 2 x RTD v dvou vodičovém zapojení